

LEGEPLADSINSPEKTION


Udført for:

Grf. Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade

Inspektionsrapport

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 4

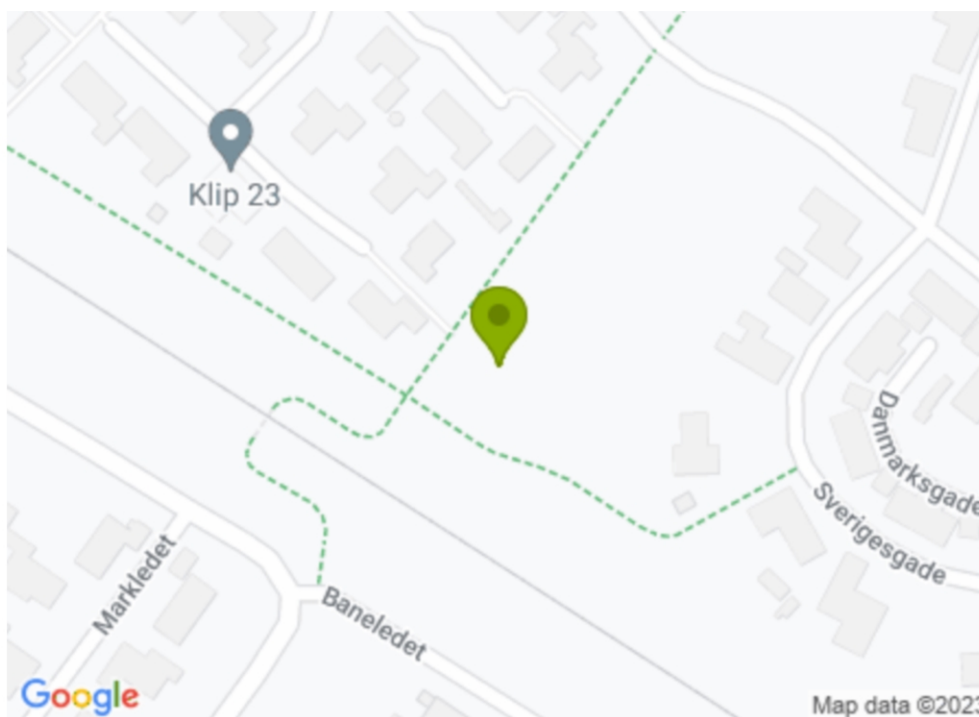

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Morten Schaumann

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0032 fra DNV

Inspektionsdato: feb 22, 2023

Rapportnr.: MS7315

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION skal ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION skal ske dagligt-ugentligt el. eft. behov.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Grf. Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade	Kunde nr.	61123030
Adresse	Norgesgade 8	Kontaktperson	Jesper Nørgaard
Område		Telefon	61123030
Postnr./By	6950 / Ringkøbing	E-mail	jn.asroma@gmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvisning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpel. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overligger. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapporteringen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Morten Schaumann

Oversigt over beliggenhed

Grf. Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade (LP01)		Adresse: Norgesgade 19, Ringkøbing. 6950			Side 3
Kontaktperson: Jesper		E-mail: jn.asroma@gmail.com		Telefon: 61123030	
Risikovurdering	2	5	6	2	
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grf. Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade (LP01)

Adresse: Norgesgade 19, Ringkøbing. 6950

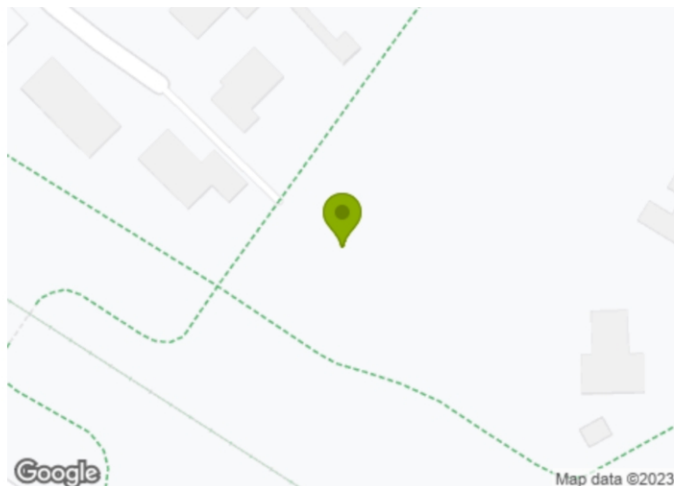

Redskabsoversigt



Navn: Legesystem
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
Producent: Larslaj

Åbne
problemstillinger: 8



Navn: Vippedyr
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent: Ledon

Åbne
problemstillinger: 4



Navn: Vippe
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
Producent: Ledon

Åbne
problemstillinger: 2



Navn: Gyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Ukendt producent

Åbne
problemstillinger: 1

Redskab - Legesystem, 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber

Beliggenhed - Grf. Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade

Navn: Legesystem
 Redskabsnr.: LP01.1
 Producent: Larslaj
 Materiale: Stål/træ
 Max. fri faldhøjde: 1.800 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. Definitionen af frirummet er det cylindriske rum, som brugeren optager under brug. Her er det siddende. Radius 1000mm, højde 1500mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum
Bemærkninger	De to viste sider.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 2 - Høj
Problembeskrivelse	Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i redskabet. Åbninger der er placeret mere end 600mm over faldunderlaget eller ståfladen, som kan passeres af prøvedorn E (Ø130mm) uden prøvedorn D (Ø230mm) kan følge med, udgør en risiko for fastklemning af hovedet. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur D1	
Bemærkninger	Det gælder alle fire åbninger.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Bemærkninger	Det er konstateret ved de to viste huller.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 2 - Høj
Problembeskrivelse	Der er konstateret risiko for fastklemning af halsen i redskabet. Der er risiko for fastklemning af halsen, hvis et barn får halsen ind i åbningen, og barnet ikke kan nå jorden med fødderne. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur D2 prøvedorn	
Bemærkninger	Der er konstateret ved de to viste åbninger.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Rutsjebanens afslutning er for høj i forhold til plant terræn/0-niveau. Højden må ikke være mere end 35cm, når rutsjeområdet er mere end 150cm langt. EN1176 Del 3 Pkt. 4.5 Udløbsområde EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er målt 46 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Bemærkninger	Det er konstateret ved de to viste huller.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	De viste gevind stænger er bukket. De virker lidt løse.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Der er konstateret åbninger ved rutsjebanen, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hår Anneks D 3.2.1 Rutsjebaner
Bemærkninger	Det viste sted.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	




Redskab - Vippedyr, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Grf. Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade

Navn: Vippedyr
 Redskabsnr.: LP01.4
 Producent: Ledon
 Materiale: Kunststof/Metal
 Max. fri faldhøjde: 550 mm
 Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Problembeskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende rust på fjederen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

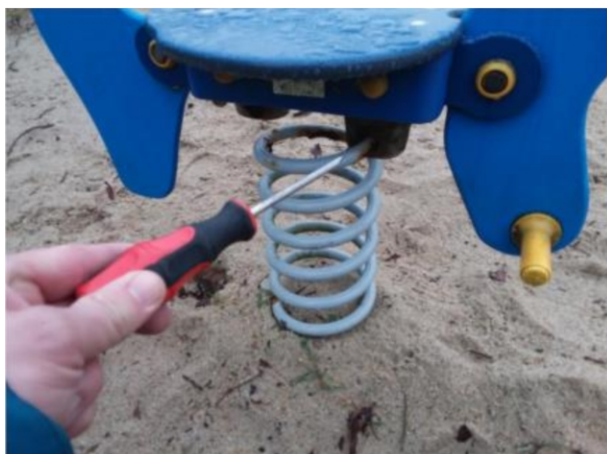


Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der mangler fire stk.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Bemærkninger	Der er to stk.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm.BEMÆRK:Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

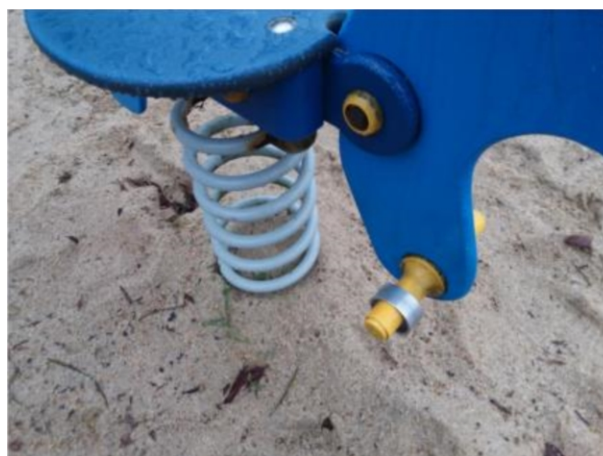

Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)

Beliggenhed - Grf. Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade

Navn: Vippe
Redskabsnr.: LP01.3
Producent: Ledon
Materiale: Kunststof/Metal
Max. fri faldhøjde: 600 mm
Småbørn (0-5 år)




Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende rust på fjederen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

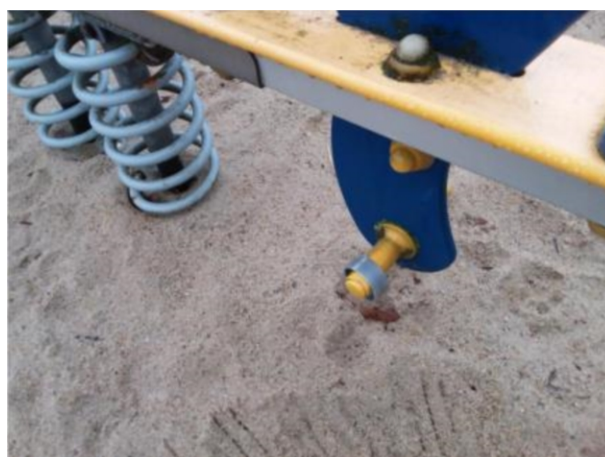

Redskab - Gynges, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynges/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grf. Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade

Navn: Gynges
 Redskabsnr.: LP01.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Robinia

Max. fri faldhøjde: 1.600 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Lav

Problembeskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der er brud på viste kædebeskyttelse.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpnet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinnedeben og lårbænen, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5